

Portiques, Potences et Hautsmâts (PPHM)

Maintenance et surveillance Inspections détaillées initiales et périodiques

Guide technique du LCPC

Groupe de travail

- Document rédigé par :
 - Francis GOEPFER (LRPC de Lyon)
 - Jacques PROST (LRPC de Lyon), animateur
 - Laurent RIOU (LRPC de Saint Brieuc)
 - Roland TREILHOU (LRPC de Blois)
 - Jacques BERTHELLEMY (SETRA)
- Avec la participation de :
 - Thierry KRETZ (LCPC)
 - Bruno GODART (LCPC)



- Les inspecteurs
- Les gestionnaires d'ouvrages (pour assurer la maintenance)



Sommaire du guide

- Un guide pour l'inspection détaillée,
- Un catalogue des défauts types (75),
- Un modèle de procès-verbal



- Le guide reprend l'intégralité des opérations mentionnées dans l'annexe de la norme XP P 98 550
- Deux types d'inspections :
 - Initiale (IDI) faite avant la mise en service de la structure
 - Périodique (IDP)
- Pour chaque opération, le guide donne les conseils et informations techniques

Exemple:

- aoti	Opérations de contrôle à effectuer	Inspection	
qui L	es croix indiquent les opérations spécifiques à chaque type d'inspection*	IDI IDI	
LIAISON	(S) ENTRE ÉLÉMENTS DE LA STRUCTURE	TELEVISION PROCESS	
➤ Liaison - État	soudée des goussets.	Prisery of huberly se of all	
- Plan (impo déso	boulonnée éité et contact des platines ortant en tant qu'indicateur de rdre).	Aspect y mirets Comisse (variogale nexteude, etc). Patron ellor socies)	
- Cont	des goussets. trôle de la boulonnerie lication des opérations définies dans le tronc commun).	X	
(app		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	

Catalogue des défauts types

- 75 défauts types sont exposés avec photographie, légende et indice de fréquence
- La légende comprend 4 informations :
 - D : la Description
 - O: l'Origine
 - C : Les Conséquences sur la structure
 - M : les Mesures à prendre
- L'indice de fréquence prévoit 3 niveaux :
 - A : peu fréquent
 - B: fréquent
 - C: très fréquent



- Intervention en urgence après 2 chutes de panneaux
- 35 structures ont été inspectées
- Surtout des portiques ou hauts mats
- Structures seulement en aluminium





- D : Stagnation d'eau
- O : Mauvaise implantation
- C: Maintien d'un milieu humide propice à la corrosion des tiges d'ancrage
- M : Mise en place d'un système de drainage





- D : Embase noyée dans du béton
- O : Erreur de réalisation
- C : Piège à eau (infiltration) et impossibilité de contrôler l'état des tiges
- M : Surveillance accrue





- D : Tiges d'ancrage trop courtes
- O : Mauvaise implantation verticale
- C :Insuffisance mécanique de la liaison
 Rétention d'eau dans la cuvette de l'écrou
- M : Surveillance accrue avec suivi de la corrosion





- D : Embase sans contact avec les écrous inférieurs (rondelles complètement libres)
- O : Défaut de pose
- C : Instabilité de l'ouvrage
- M : Resserrage des écrous sur l'embase






- D : Diminution d'épaisseur dans montant
- O :Chocs
- C : Fissuration
- M : Surveillance renforcée

Montant



- D : Trou dans le haut de la traverse
- O : Défaut de montage
- C : Arrivée abondante d'eau à l'intérieur du montant et stagnation en l'absence d'évacuation efficace
- M : Mise en place d'une plaque de fermeture



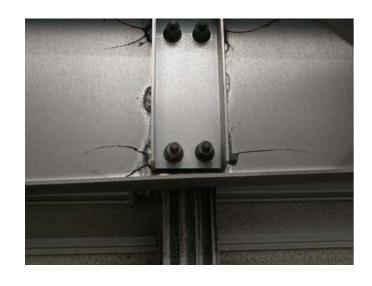

- D: Fissuration par fatigue
- O: Fixation du profilé support de panneaux en plaine tôle sans renfort
- C : Risque de déchirure de la tôle avec chute des panneaux
- M : Dépose de la traverse

Liaison entre éléments de la structure



- D : Absence de contact entre les platines d'un portique Présence de cales d'épaisseur sur le côté
- O : défaut d'alignement des dispositifs d'ancrage
- C : Risque de mouvement entraînant des désordres dans la boulonnerie
- M: Mise en place d'une cale biaise sur l'ensemble de la liaison et d'une boulonnerie de longueur adaptée

Liaison entre éléments de la structure



- D : Corrosion de la tige et l'écrou
- O : emploi de métaux à potentiels électriques éloignés
- C : corrosion galvanique de l'écrou (anode)
- M : Surveillance accrue remplacement éventuel de la boulonnerie avec emploi de métaux adaptés si généralisé





D : Manque un boulon

O : Mauvais serrage

- C : Augmentation des contraintes dans la boulonnerie restante et chute éventuelle des panneaux
- M : Mise en place de la boulonnerie manquante





- D : Support panneau tordu
- O :
- C : Fissuration et rupture de l'élément support
- M : Surveillance accrue



- Il est donné à titre indicatif
- Il reprend toutes les rubriques du guide pour l'inspection détaillée



- Objectifs remplis pour les inspecteurs
- Quelques chiffres sur les 35 PPHM inspectés :
 - 17% ont montré des problèmes de serrage
 - 14% ont été déposés